

# FOCUS TIG 200 PFC

## KASUTUSJUHEND



**migatronic**  
WELDING VALUE



# Ühendamine ja kasutamine





## Hoiatus

Enne esimest kasutuskorda lugege tähelepanelikult läbi hoiatused ja kasutusjuhend ning hoidke kogu teave hilisemaks vajaduseks alles.


## Lubatud paigaldus

### Toiteühendus

Ühendage seade õiget tüpi toiteallikaga. Vaadake seadme tagaküljel olevat andmesilti (U.).

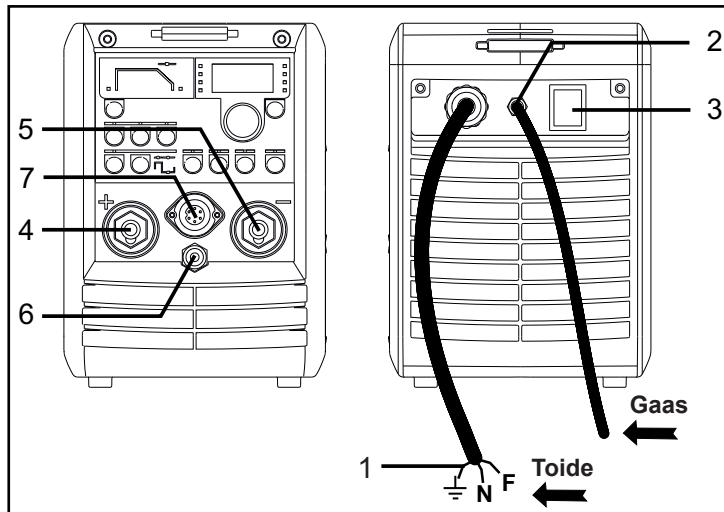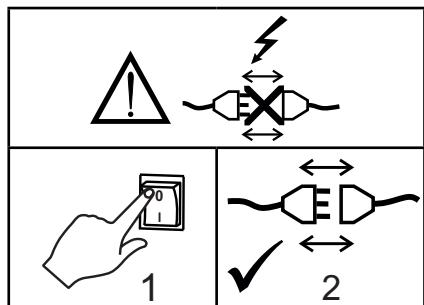

1. Toiteühendus
2. Gaasivoolik
3. Toitelülit
4. Maandusklaamri (TIG) või elektroodihoidiku (MMA) ühendus
5. TIG-keevitusvoooliku või maandusklaamri (MMA) ühendus
6. Kaitsegaasi ühendus – TIG-keevituse voole
7. Pedaali ühendus

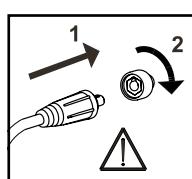

### Oluline!

Pistikute ja kaablite kahjustamise vältimiseks läheb vaja korralikku elektrikontakti, kui ühendate seadme külge maanduskaableid ja keevitusvoolekuid.

### Kaitsegaasi ühendamine


Kaitsegaasi voolik kinnitatakse toiteallika (2) tagapaneeli külge ja ühendatakse gaasitoitega röhuvähenduslüliti abil (2–6 bar). Ühendage pöleti gaasivoolik seadme esiküljel oleva gaasiühendusharuga (6).

**MMA-keevituse elektroodihoidiku ühendamine**  
Elektroodihoidik ja tagasivooluksabel ühendatakse pluss- (4) ja miinusharuga (5). Järgige elektroodide tootja juhiseid ja elektroodide polaarsust.


## Lülitage sisse, vajutage, keevitage

### Kelevitusprogrammi seadistamine

- Lülitage keevitusseade toitelülitist (2) sisse
- Valige keevitus Vt kiiruhendit

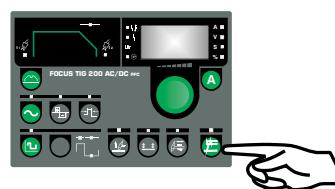


- Seadistage keevitusvool ja sekundaarsed parameetrid. Lisainfot parameetrite seadistamise kohta vaadake kiiruhendist
- Seade on nüüd kasutamiseks valmis

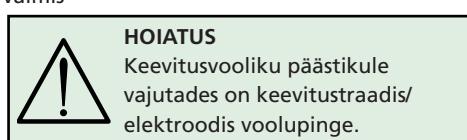



# Juhtpaneel

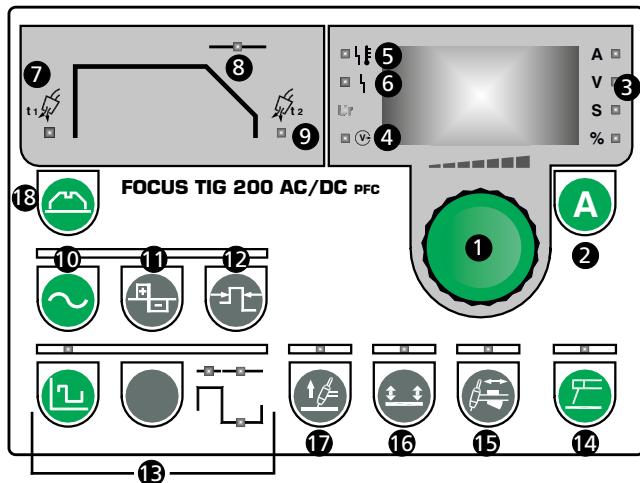

## 1 Juhtnupp

Kõik parameetrid seadistatakse ainult ühte juhtnuppu kasutades. Need parameetrid on mh voolutugevus, voolutugevuse vähenemisaeg jne. Juhtnupp asub juhtpaneeli paremal poolel. Diginäidik kuvab seadistatava parameetri värtuse. Parameetri mõõtühik kuvatakse diginäidiku paremal poolel. Parameetri valimiseks saab kasutada vastava osa nuppu. Valitud parameetri kohta süttib ere märgutuli. Seejärel kasutage parameetri värtuse seadmiseks juhtnuppu.

## 2 A Keevitusvool

Keevitusvoolu saab reguleerida nuppudega.

Reguleervahemik 5–200 A.

Kui keevitamine on lõpetatud, kuvatakse näidikul seadistatud keevitusvool. Käivitamise ajal kuvatakse siiski tegelik keevitusvool. Impulsskeevituse ajal kuvatakse automaatselt keskmine keevitusvool, kui keevitusvoolu ja põhivoolu vahendumine on liiga kiire, et neid vahendumisi kuvada. Vajutage nupule 3 sekundit, et kuvada kaarepinge (AINULT TIG DC ja MMA DC). Keevitusvoolu kuvamiseks vajutage uesti nupule „A“.

## 3 A □ Parameetrite mõõtühikud

V □ Valitud parameetri mõõtühik.

S □

% □

## 4 V→ Keevituspinge märgutuli

Keevituspinge märgutuli põleb nii ohutuse pärast kui ka selleks, et näidata, kas väljundites on vool.

## 5 ↗ Ülekuumenemise märgutuli

Ülekuumenemise märgutuli süttib, kui keevitamine katkeb seadme ülekuumenemise töttu.

## 6 ↘ Vooluvõrgu rikke märgutuli

Vooluvõrgu rikke märgutuli süttib, kui vooluvõrgu pingi on nominaalsest võrgupingest rohkem kui 25% madalam.

## Sekundaarsed parameetrid

### 7 t<sub>1</sub> Eelvool [s]

Eelvool on periood, mille välitel gaas voolab pärast seda, kui pöleti lüliti on vajutatud ning enne, kui kõrgsageduskaar on tekinud, või kuni pöleti töötetakse LIFTIG-protsessi käigus keevitusobjektilt üles. Vahemik 0–10 sek.

### 8 t<sub>2</sub> Voolutugevuse vähenemisaeg [s]

Kui keevitamine on päästikuvajutusega lõppenud, lülitub seade ümber voolutugevuse vähenemisele. Selle etapi jooksul väheneb voolutugevus keevitusvoolult lõpetusvooluni aja jooksul, mida nimetatakse voolutugevuse vähenemisajaks ning see on 0–20 sekundit sammuga 0,1 sekundit.

### 9 t<sub>2</sub> Järelvool [s]

Järelvool on see aeg, mille jooksul gaas voolab pärast seda, kui kaar on kustunud ning see ajavahemik on 0–20 sekundit.

### 10 ~ Voolu tüüp (TIG AC/DC)

Võimalik on valida kas AC (vahelduvvool) või DC (alalisvool). TIG-keevitusel kasutatakse alumiiniumi ja alumiiniumisulamate keevitamiseks vahelduvvoolu; alalisvoolu kasutatakse muude materjalide keevitamisel.

### 11 Vahelduvvoolu faasiühtlustus (ajapõhine) (TIG AC/DC)

Puhastusfunktsiooni reguleerimine alumiiniumi ja selle sulamate vahelduvvooluga TIG-keevituse ajal. See on positiivse ja negatiivse poolperioodi vahelisel ajal põhinev tasakaal. Reguleeritakse negatiivse poolperioodi pikkusena (prosentides, vahemikus 20–80%) positiivse poolperioodi pikkusest. Reguleerimine jätkub, kuni sobiv keevitusvanni ümber on tekinud sobiv puhastustsoon.

### 12 Elektroodi eelsoojendus (TIG AC/DC)

Eelsoojenduse pikkus oleneb nii elektroodi läbimõõdust ja elektroodi otsa nurgast, kui ka elektroodi otsas oleva kuuli suurusest.

Reguleerida saab vahemikus 1–15, kus 1 on minimaalne ning 15 maksimaalne eelsoojenduse aeg. Kui periood on liiga lühike, kustub abikaar varsti pärast süttimist. Elektroodi otsas olev kuul suureneb, kui eelsoojenduse aeg on liiga pikk.

### 13 ↗ Ae glane impuls (TIG DC ja TIG AC)

Aeglase impulsi valimine. Impulsivool on võrdne seadistatud vooluga.

Reguleerida saab järgmist:

#### Impulsi aeg

Reguleeritav vahemikus 0,01–10 sekundit alalisvoolu korral ning 0,1–10 sekundit vahelduvvoolu korral, sammuga 0,01 sekundit.

#### Pausi aeg

Reguleeritav vahemikus 0,01–10 sekundit alalisvoolu korral ning 0,1–10 sekundit vahelduvvoolu korral, sammuga 0,01 sekundit.

#### Põhivool

Reguleeritav vahemikus 10–90% impulsivoolust.

### 14 Elektroodkeevitus (MMA)

Elektroodkeevituse valimine. Käivitamise ajal ei saa keevitusviisi muuta.

# Juhtpaneel

## 15 Põleti reguleerimine / kaugujuhtimine – 7 kontaktiga pistik

Keevitusvoolu reguleeritakse põleti potentsioomeetriga (valikuline tarvik). Maksimaalne võimalik keevitusvool on eelnevalt esipaneelilt valitud tase. Minimaalne voolutugevus on 5 A.

## 16 Päästikurežiim

Päästikurežiimi valimine. Kui on valitud neljataktiline päästikurežiim, siis LED-märgutuli põleb ning kui kahetaktiline päästikurežiim, siis LED-märgutuli kustub. Keevitamise ajal ei saa päästikurežiimi muuta.

### Kahetaktiline

Keevitusprotsessi alustamiseks vajutage põleti päästikule. Keevitamine toimub seni, kuni päästik uesti vabastatakse, mis mõjutab voolutugevuse vähenemisaega.

### Neljataktiline

Keevitusprotsessi alustamiseks vajutage põleti päästikule. Kui põleti päästik voolutugevuse vähenemisajal vabastatakse, siis jätkub keevitamine seadistatud keevitusvooluga. Keevitusprotsessi peatamiseks vajutage uesti päästikule ja hoidke seda all üle 0,5 sekundi, seejärel algab voolutugevuse vähenemisaeg. Voolutugevuse vähenemisaja saab lõpetada, selleks vabastage päästik, misjärel algab järelvool.

## 17 Süüteviisid

TIG-keevituse puhul saab valida on 2 erineva süüteviisi vahel: kõrgsageduslik (HF – *high-frequency*) ja LIFTIG. Keevitamise ajal ei saa süüteviisi muuta. Kui märgutuli põleb, siis töötab LIFTIG-süüde. Kui märgutuli kustub, lülitub sisse HF-süüde.

### HF-süüde

Kõrgsagedusliku (HF) süüte korral süttib TIG-kaar ilma kontaktita. Kõrgsageduslik impuls tekitab kaare, kui vajutatakse põleti päästikule.

Kui elektrood on keevitusobjektiga kontaktis, siis kõrgsageduslikku süüdet ei toimu ning seade ei tööta. Ärge laske elektroodil keevitusobjektiga kokku puutuda ning alustage uesti.

### LIFTIG-süüde

LIFTIG-süüte korral süttib TIG-kaar siis, kui keevitusobjekt ja tungstenelektrood on kontaktis, seejärel vajutage päästikule ning kaare loomiseks töstke elektrood keevitusobjektilt ära.

## Võimsuse vähendamine

 Kui LED-märgutuli "A" vilgub, siis on seade vähendanud keevitusvoolu. Seade jälgib toitevoolu seisundit ning vähendab maksimaalset keevitusvoolu automaatselt nii MMA-keevitusel (tasemeeni 120 A) kui ka TIG-keevitusel (tasemeeni 150 A) juhul, kui toitevool on alla 230 V - 15% (195 V); nii saab keevitamist jätkata ka väiksema voolutugevusega. Alles siis, kui toitevool on saavutanud tavataseme, on võimalik voolutugevust maksimaalseni suurenndada, selleks keerake juhtnuppu.

## Kinnisulamiskaitse

Seadmel on olemas kinnisulamiskaitse. See vähendab voolu siis, kui elektroodid jäävad keevitusobjekti külge kinni. Nii on elektroodi lihtsam eemaldada ja saate keevitamist jätkata.

## Lähtestamine

Selle funktsiooni abil on võimalik taastada keevitusseadme tehaseseadistused:

- MMA voolutugevus 80 A
- IG voolutugevus 80 A
- Eelvool 0,2 sek
- Järelvool 6,0 sek
- Voolutugevuse vähenemine välja lülitatud
- Põhivool 40%
- Pausi aeg = Impulsi aeg = 0,1 sek
- Vahelduvvoolu faasiühatlusti (AC) 65%
- Elektroodi eelsoojendus (AC) 5

Lähtestamiseks lülitage seade välja ja oodake, kuni näidik on välja lülitunud. Lülitage seade sisse ning vajutage samal ajal nupule „A“ ning hoidke seda 10 sekundit allavajutatuna, kuni näidikule kuvatakse „---“. Vabastage nupp ning keerake juhtnuppu paremale, kuni näidikule kuvatakse „F.S.E“. Vajutage uesti nupule „A“ ning seade taastab tehaseseadistused.

## 18 SEADISTUSMENÜÜ

Selle menüü abil saab seadet täpsemalt seadistada ja reguleerida.

Seadistusmenüsse sisenemiseks vajutage 3 sekundit nupule  sel ajal, kui seadmega ei keevitata (MMA või TIG).

Keerake juhtnuppu soovitud valiku kohale ning valiku kinnitamiseks vajutage „A“. Parameetrite väärtsuse muutmiseks vajutage nupule MMA ja keerake juhtnuppu. Andmete salvestamiseks vajutage „A“.

Järgneval joonisel on näha kõik menüü parameetrid ja valikud.



 Seadistusmenüüst väljumine

 Avab/sulgeb gaasiventili selleks ajaks, kui soovite tühjendada põletit või kontrollida gaasiballoonit ja rõhureduktorit. Gaasiventili avamiseks/sulgemiseks vajutage „A“. Seadistusmenüüst väljumine sulgeb gaasiventili nagunii.

 Seadistusmenüü allmenüüs on järgmised valikud:

 Allmenüüst väljumine (naasmine seadistusmenüsse)

 Juhtpaneeli lukustus

Kogu juhtpaneel lukustatakse. Juhtnuppu ega ühegi muud nuppu ei saa kasutada.

Kui vajutada lukustatud nupule või keerata juhtnuppu, vilgub näidikul „PA.L.“, mis tuletab meelde, et juhtpaneel on lukustatud.

0 = lukustamata (vaikimisi seadistus)

1 = lukustatud

Eelmainitud seadistusi ei saa muuta lähtestamiskäsuga Reset.



# Tehnilised andmed

TOITEALLIKAS	200 AC/DC PFC		200 DC PFC	
Toitepinge $\pm 15\%$ (50–60 Hz), V	1x230		1x230	
Generaatori min võimsus, kVA	9,0		8,5	
Sulavkaitse, A	16		16	
Liini voolutugevus, tegelik, A	16		16	
Võimsus (100%), kVA	3,6		3,5	
Max võimsus, kVA	6,0		5,8	
Power, avatud ahel, W	35		35	
Töhusus	0,80		0,82	
Võimsustegur	0,98		0,98	
	TIG	MMA	TIG	MMA
Käidutsükkel 100% 40°, A/V	140/15,6	130/25,2	150/16,0	110/24,4
Käidutsükkel 60% 40°, A/V	170/16,8	150/26,0	170/16,8	150/26,0
Käidutsükkel max 40°, A/%/V	200/40/18,0	170/40/26,8	200/40/18,0	170/40/26,8
Käidutsükkel 100% 20°, A/V	160		170	
Käidutsükkel 60% 20°, A/V	190		200	
Käidutsükkel max 20°, A/%/V	200/55		200/60	
Voolutugevuse vahemik, A	5–200	5–170	5–200	5–170
Avatud ahela pingi, V	95		95	
<sup>1</sup> Kasutusala	S/CE		S/CE	
<sup>2</sup> Kaitseklass	IP23S		IP23S	
Standardid	EN/IEC 60974-1, EN/IEC 60974-3, EN/IEC 60974-10		EN/IEC 60974-1, EN/IEC 60974-3, EN/IEC 60974-10	
Mõõtmed (K x L x P), mm	250 x 180 x 470		250 x 180 x 470	
Kaal, kg	13,5		13,0	

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON	
MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Taani	
teatab siinkohal, et meie allpool kirjeldatud seade	
Tüüp: FOCUS TIG 200 AC/DC PFC FOCUS TIG 200 DC PFC	
vastab direktiividele 2014/35/EL 2014/30/EL 2011/65/EL	
Euroopa standarditele: EN/IEC 60974-1 EN/IEC 60974-3 EN/IEC 60974-10 (Klass A)	
Välja antud Fjerritslevis, 20.04.2016	
	Mads Prebensen Tegevjuht

Funktsioon	Protsess	200 AC/DC PFC	200 DC PFC
Kaare võimsus, %	Elektrood	50	50
Kuumkäivitus, %	Elektrood	50	50
Kinnisulamiskaitse	TIG/Elektrood	Alati sees	Alati sees
Lõpetusvool, %	TIG	20	20
Voolutugevuse vähenemisaeg, s	TIG	0,0–20,0	0,0–20,0
Gaasi eelvool, s	TIG	0,0–10,0	0,0–10,0
Gaasi järelvool, s	TIG	0,0–20,0	0,0–20,0
Impulsi aeg, s	TIG/MMA	0,01–10,0	0,01–10,0
Pausi aeg, s	TIG/MMA	0,01–10,0	0,01–10,0
Põhivool, %	TIG/MMA	10–90	10–90
Vahelduvvoolu faasiühtlusti, %	(ainult TIG AC)	20–80	-
Vahelduvvoolu sagedus, Hz	(ainult TIG AC)	70	-
TIG-süüde	TIG	HF/LIFTIG	HF/LIFTIG
Päästikurežiim, 2-taktiline/4-taktiline	TIG	2/4	2/4

1) S Seade vastab standarditele, mis on kehtestatud suurenenud elektrilöögiohuga piirkonnas töötavatele seadmetele








2) Seade tähistusega IP23S on mõeldud kasutamiseks nii toas kui õues

---

**VARUOSADE LOEND**



## FOCUS TIG 200 PFC

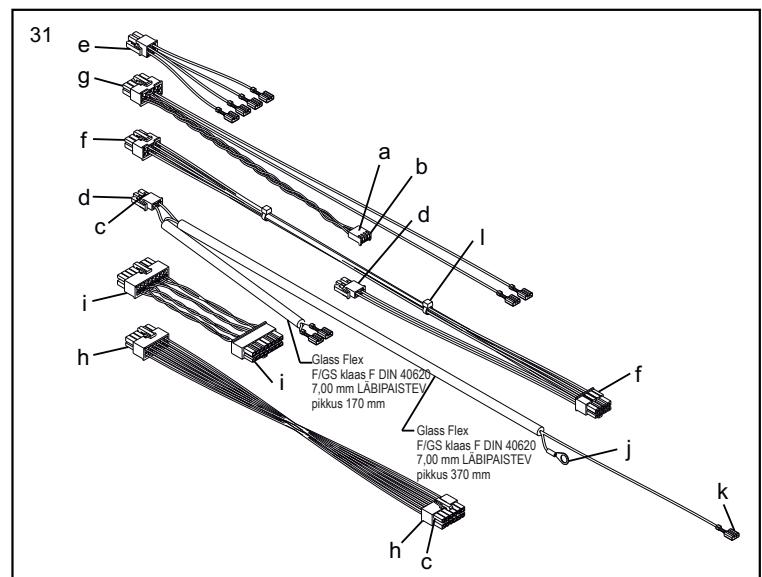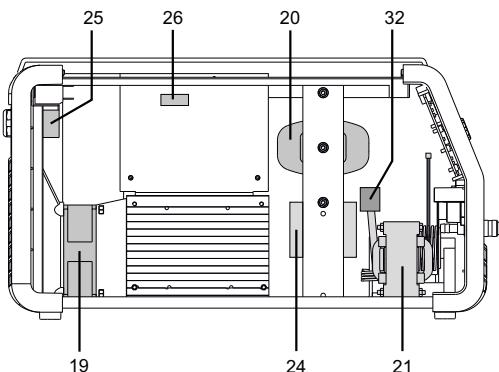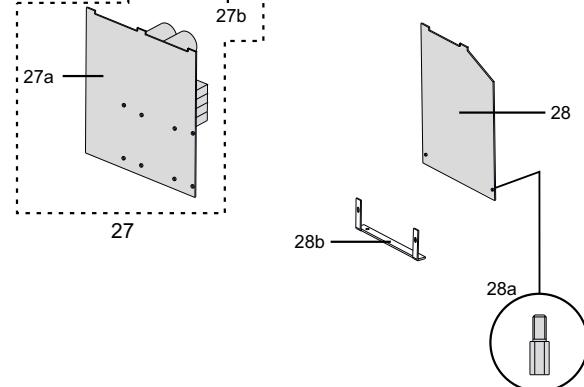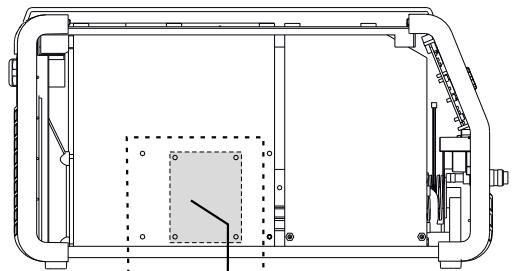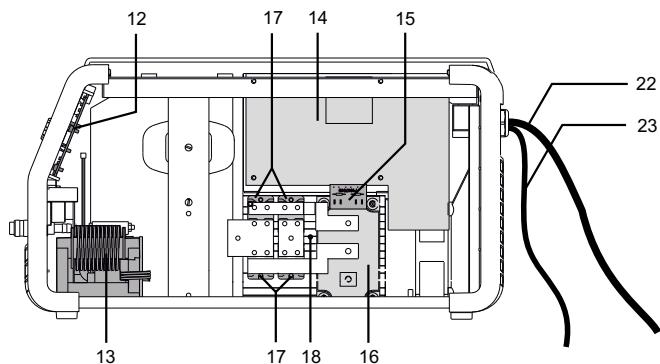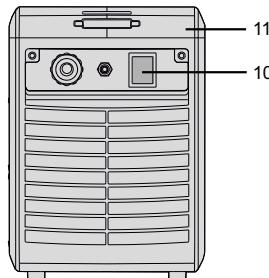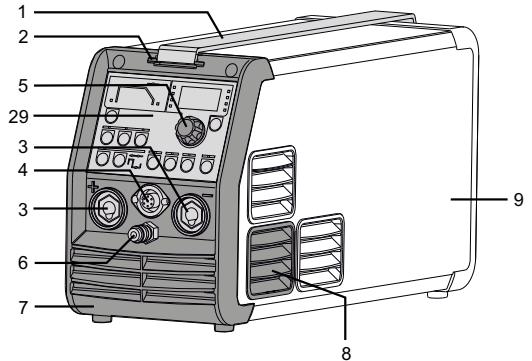

# FOCUS TIG 200 PFC

---

Nr	Kood	Kirjeldus
1	82042513	Kanderihm, lühike
2	82046209	Kanderihma kinnitus
3	18110019	Dinse liitmikupesa
4	74471417	Juhtmed koos 7-kontaktise pistikuga
5.1	18503605	Nupp Ø28
5.2	18521210	Nupu kateØ28
6	43120007	Kirvabastusliitmik, gaas
7	45050390	Plast eesmine
8	45050317	Õhuava
9	61112122	Raam
10	17110015	Lülit, veekindel
11	45050389	Plast tagumine
12a	71607069	PCB näidik, AC
12b	71607075	PCB näidik, DC
12c	17200188	Lapik kaabel 20 kontakti, 17 cm
13	16160162	HF-trafo
14a	71617071	PCB, AC juhtimine
14b	71617076	PCB, DC juhtimine
15	71617017	PCB ühendus
16	12125055	IGBT-moodul, AC
17	12220206	Isotoopdiood 400 V 2 x 100 A
18	74471420	Juhtmed, termolülit
19	17300049	Ventilaator
20	16160165	Trafo
21	16413509	Ahendus
22	74233064	Toitekaabel 3 x 2,5
23	74123171	Gaasivoolik 1,7 m
24	16160164	Ahel, PFC
25	17230015	Solenoidklapp
26	74471418	Juhtmed, aktiivtakistus
27	73523305	Toitemoodul
27a	71617070	Vaheldi PCB
27b	12125060	PFC ja vaheldi moodul
28	71617072	Trükkplaat
28a	18370410	Vahetoru, metall
28b	24611950	PCB kinnitused




## FOCUS TIG 200 PFC

---


Nr	Kood	Kirjeldus
29a	61113535	Esikülje kate, AC
29b	61113536	Esikülje kate, DC
31	74471419	Juhtmed
31a	18200229	Sulgur, PN 770601-1
31b	18200132	Ümbris, 4 kontakti, PN 770602-4
31c	18200300	Sulgur, Minifit, emas
31d	18200302	2 kontaktiga kaabliümbris Minifit
31e	18200303	4 kontaktiga kaabliümbris Minifit
31f	18200309	8 kontaktiga kaabliümbris Minifit
31g	18200310	10 kontaktiga kaabliümbris Minifit
31h	18200311	12 kontaktiga kaabliümbris Minifit
31i	18200313	16 kontaktiga kaabliümbris Minifit
31j	18288006	Kaabliking Ø6
31k	18292007	Faston-konnektor, riba 6,3 mm
31l	43750310	Kaablriba, plast
32	16170017	Vooluandur

# FOCUS TIG 200 AC/DC PFC

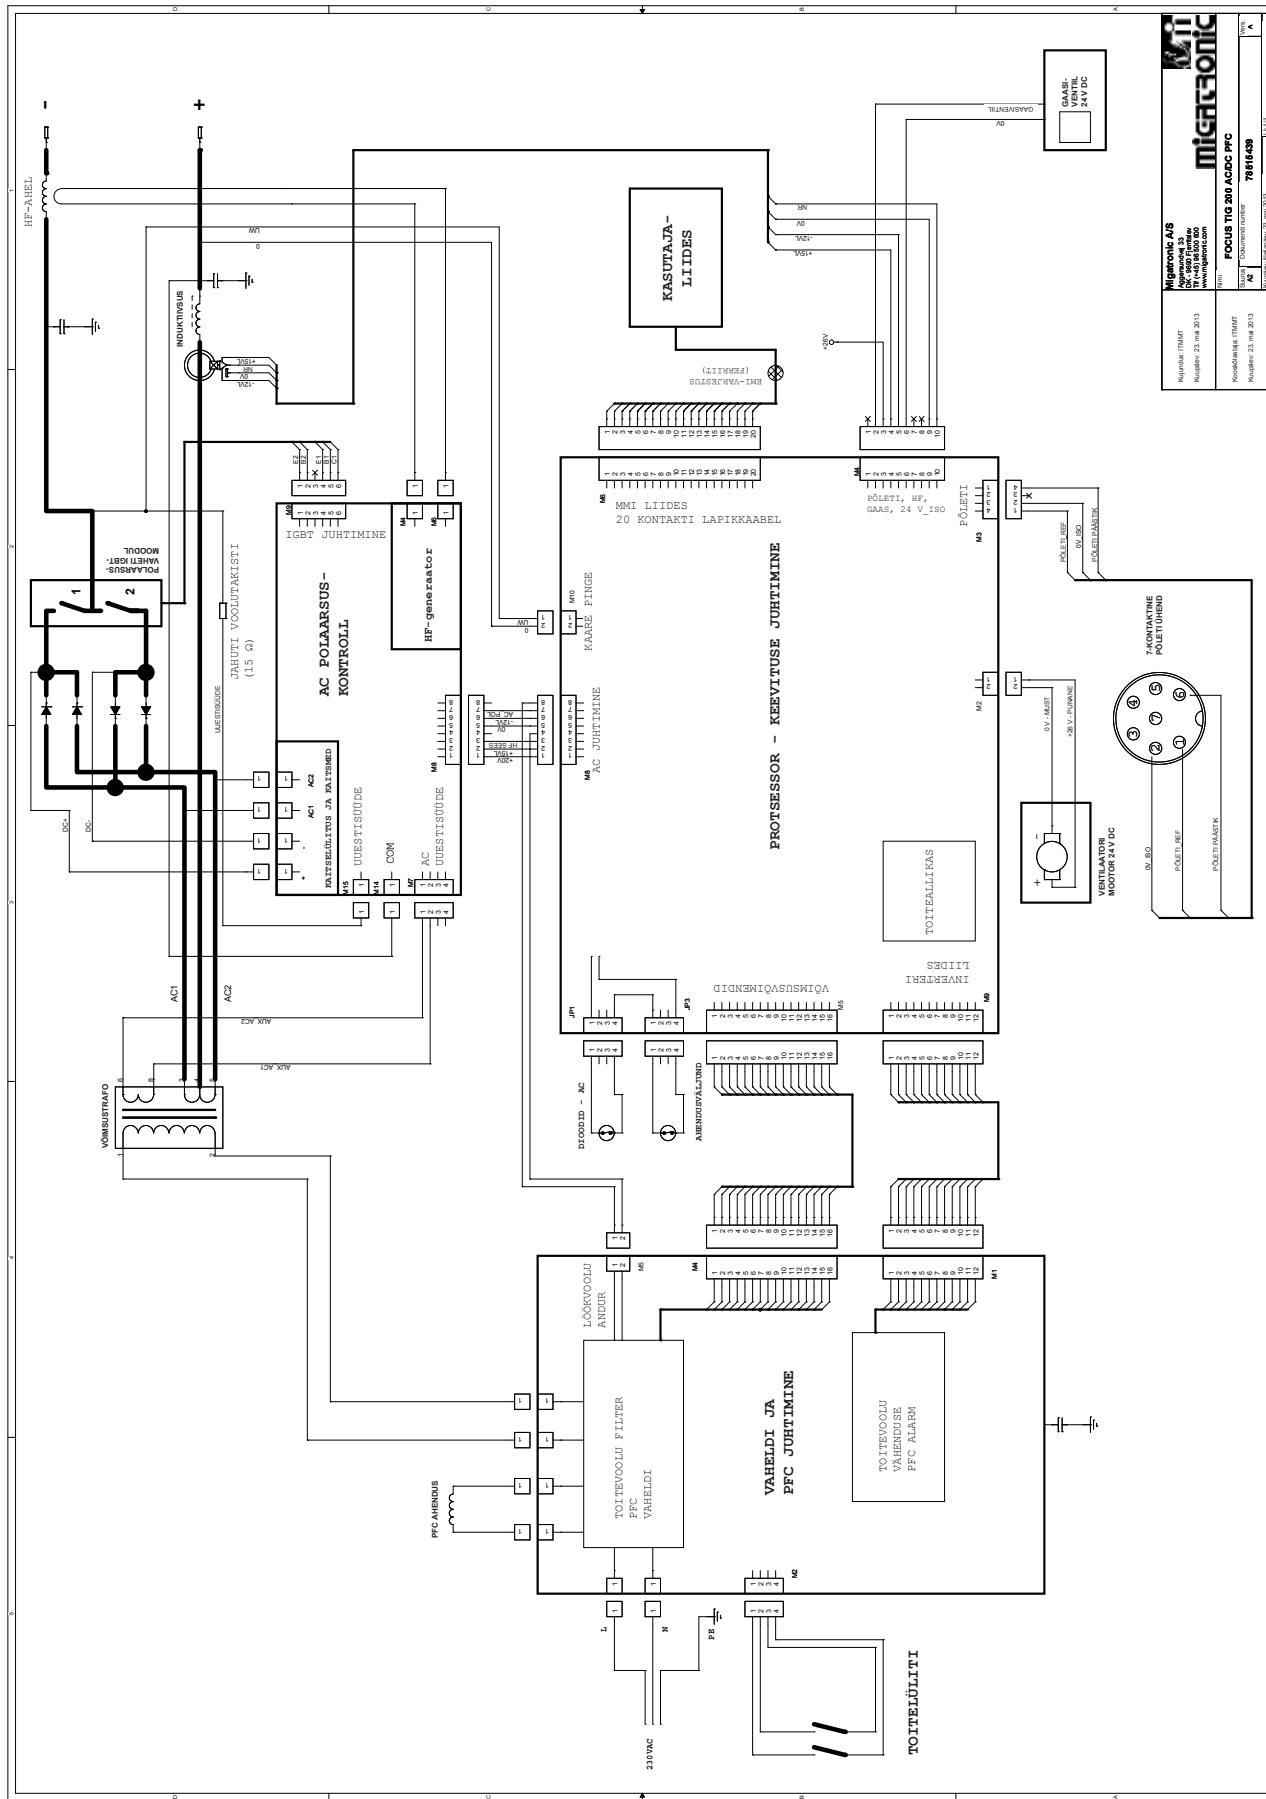



# FOCUS TIG 200 DC PFC

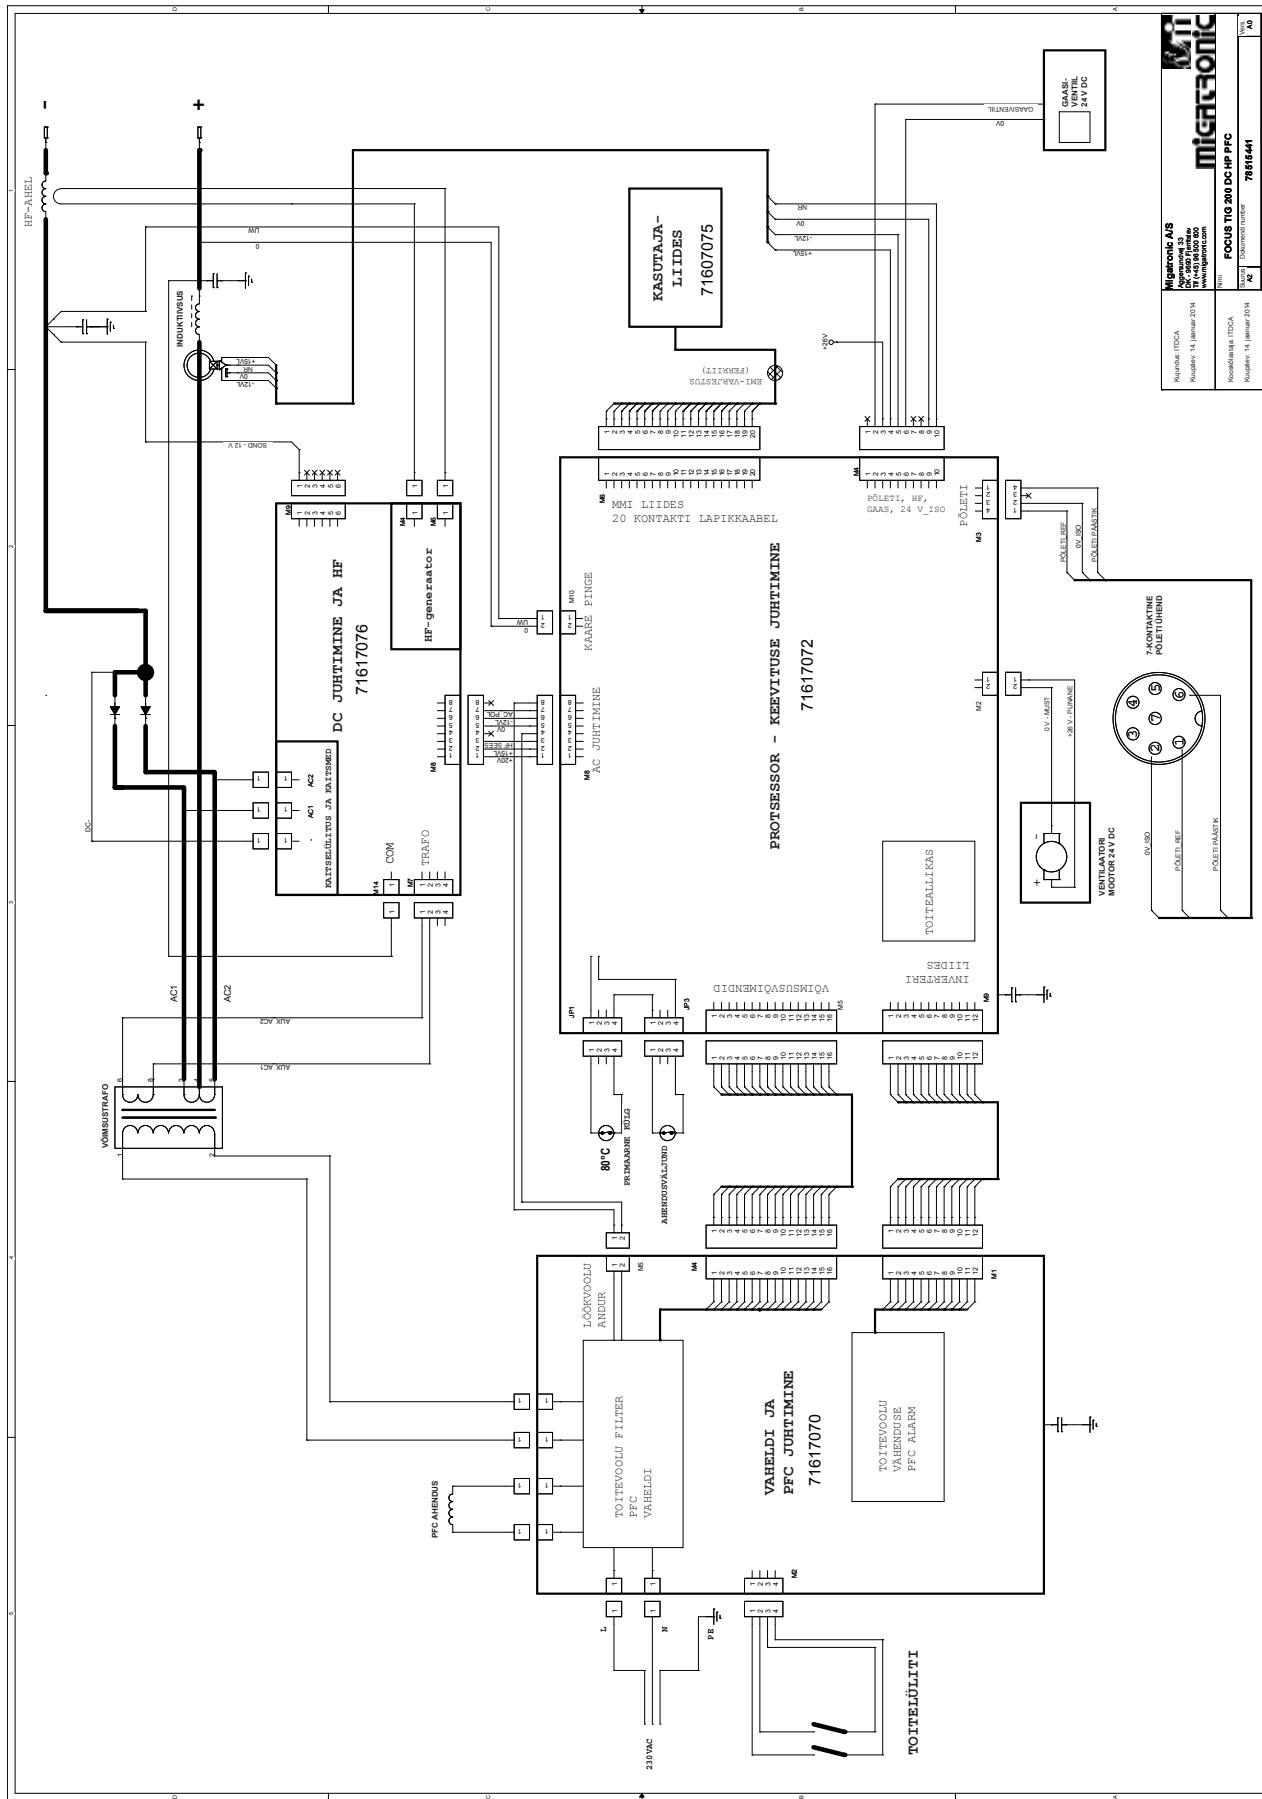

## DENMARK:

### Main office

**SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S**  
Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark  
Tel. +45 96 500 600, [www.migatronic.com](http://www.migatronic.com)

### MIGATRONIC AUTOMATION A/S

Knøsgårdvej 112, DK-9440 Aabybro, Denmark  
Tel. +45 96 96 27 00, [www.migatronic-automation.dk](http://www.migatronic-automation.dk)

## MIGATRONIC EUROPE:

### Great Britain

**MIGATRONIC WELDING EQUIPMENT LTD**  
21 Jubilee Drive, Belton Park, Loughborough  
GB-Leicestershire LE11 5XS, Great Britain  
Tel. +44 01509/267499, [www.migatronic.co.uk](http://www.migatronic.co.uk)

### France

**MIGATRONIC EQUIPEMENT DE SOUDURE S.A.R.L.**  
Parc Avenir II, 313 Rue Marcel Merieux  
FR-69530 Brignais, France  
Tel. +33 04 78 50 65 11, [www.migatronic.fr](http://www.migatronic.fr)

### Italy

**MIGATRONIC s.r.l. IMPIANTI PER SALDATURA**  
Via Dei Quadri 40, IT-20871 Vimercate (MB), Italy  
Tel. +39 039 9278093, [www.migatronic.it](http://www.migatronic.it)

### Norway

**MIGATRONIC NORGE AS**  
Industriveien 6, N-3300 Hokksund, Norway  
Tel. +47 32 25 69 00, [www.migatronic.no](http://www.migatronic.no)

### Czech Republic

**MIGATRONIC CZ a.s.**  
Tolstého 451, CZ-415 03 Teplice 3, Czech Republic  
Tel. +420 411 135 600, [www.migatronic.cz](http://www.migatronic.cz)

### Hungary

**MIGATRONIC KERESKEDELMI KFT.**  
Szent Miklós u. 17/a, H-6000 Kecskemét, Hungary  
Tel. +36 76 505 969 [www.migatronic.hu](http://www.migatronic.hu)

### Finland

**MIGATRONIC OY**  
PL 105, FI-04301 Tuusula, Finland  
Tel. +358 0102 176 500, [www.migatronic.fi](http://www.migatronic.fi)

### Holland

**MIGATRONIC NEDERLAND B.V.**  
Hallenweg 34, NL-5683 CT Best, Holland  
Tel. +31 499 37 50 00, [www.migatronic.nl](http://www.migatronic.nl)

### Sweden

**MIGATRONIC SVETSMASKINER AB**  
Nääs Fabriker, Box 5015,S-448 50 Tollered, Sweden  
Tel. +46 031 44 00 45, [www.migatronic.se](http://www.migatronic.se)

### Germany

**MIGATRONIC SCHWEISSMASCHINEN GMBH**  
Sandusweg 12, D-35435 Wettenberg-Launsbach, Germany  
Tel. +49 0641/98284-0, [www.migatronic.de](http://www.migatronic.de)

## MIGATRONIC ASIA:

### China

**SUZHOU MIGATRONIC WELDING TECHNOLOGY CO. LTD**  
#4 FengHe Road, Industrial Park, CH-SuZhou, China  
Tel. +86 0512-87179800, [www.migatronic.cn](http://www.migatronic.cn)

### India

**MIGATRONIC INDIA PRIVATE LTD.**  
No.22 & 39/20H Sowri Street,  
IN-Alandur, Chennai – 600 016, India  
Tel. +91 44 2233 0074 [www.migatronic.in](http://www.migatronic.in)



**migatronic**  
WELDING VALUE