









KASUTUSJUHEND

CUT 1000/1200 JOY KUMTRAADIGA ISOLATSIOONILÕIKUR





	<p><u>TOITEALLIKAS</u></p> <p>Veendu, et toiteallika andmed vastavad seadme ANDMESILDIL MÄRGITUD VOOLUPINGE ANDMETELE.</p> <p>ÄRA KUNAGI ÜHENDA SEADET OTSE VOOLUVÕRKU (230 V). SEE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS KOOS TRAFOGA.</p> <p>Enne igat kasutuskorda KONTROLLI JUHET JA PISTIKUT. Kui märkad kahjustusi, ära seadet kasuta. Lase seadet hooldada ainult väljaõppinud tehnikul. Ära kunagi võta seadet ise koost lahti.</p> <p>Kui toitejuhe saab töö käigus kahjustusi või tuleb lahti, siis ära kunagi puuduta juhet, vaid võta kinni pistikust ja tõmba see pistikupesast välja. Ära kunagi kasuta seadet, mille toitejuhe on kahjustatud.</p>
 	<p><u>PÕLETUSVIGASTUSTE OHT</u></p> <p>Kuumtraat on kasutamise ajal väga kuum. Seda puudutades tekivad kohe põletusvigastused. Soovitav on kanda kaitsekindaid.</p> <p>Kui seade on vooluvõrku ühendatud, tekitab trafo soojust isegi siis, kui seade ise on välja lülitatud.</p> <p>Veendu, et see soojus saab piisavalt hajuda ning et läheduses ei paikne kuumustundlikke esemeid, mis võivad kuumeneda ja põhjustada ohtu.</p>
	<p><u>KANNA KAITSEMASKI</u></p> <p>Lõikamisel tekib suitsu. Suits sisaldab vähesel määral stüreeni, kuid selle kogus jääb lubatava ohutu piirmäära vahemikku.</p>
	<p><u>KANNA SILMAKAITSET</u></p> <p>Traat on mehaanilise pinge all (vedrujõud). Kui traat katkeb, tekivad sädemed. Silmakaitsete kandmine on kohustuslik.</p>
	<p><u>KAITSE SEADET NIISKUSE EEST</u></p> <p>Seade ei tohi olla niiske ning seda ei tohi kasutada niiskes keskkonnas.</p>



TOOTE KIRJELDUS JA SPETSIFIKATSIOONID

ETTENÄHTUD KASUTUSVIIS


Kuumtraadiga isolatsioonilõikur SEALER CUT 1000/1200 JOY on profitöökis mõeldud kuumlõikeriist vahtplasti lõikamiseks.

See kuumeneb mõne sekundiga, kasutaja saab temperatuuri kontrollida alumiiniumraamil oleva nupplülitiga.

Isolatsioonilõikuriga SEALER CUT 1000/1200 JOY on mugav lõigata vahtpolüstüreeni (EPS), ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni (XEPS) jt vahtmaterjale.


Ohutute ja õigete lõikemeetodite kohta saab teavet vahtmaterjali tootjalt.

PÕHIOSAD

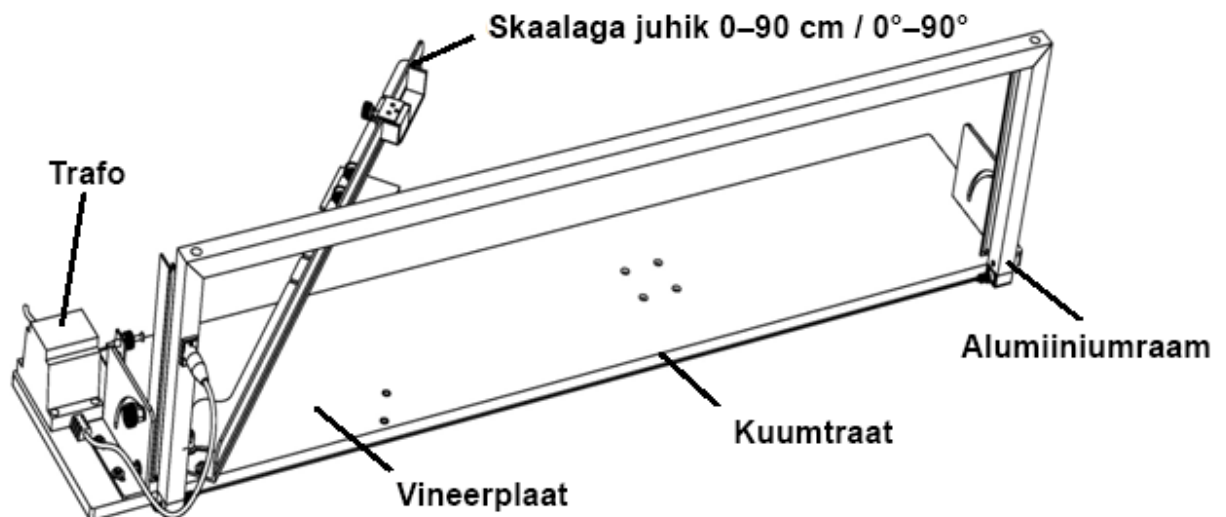



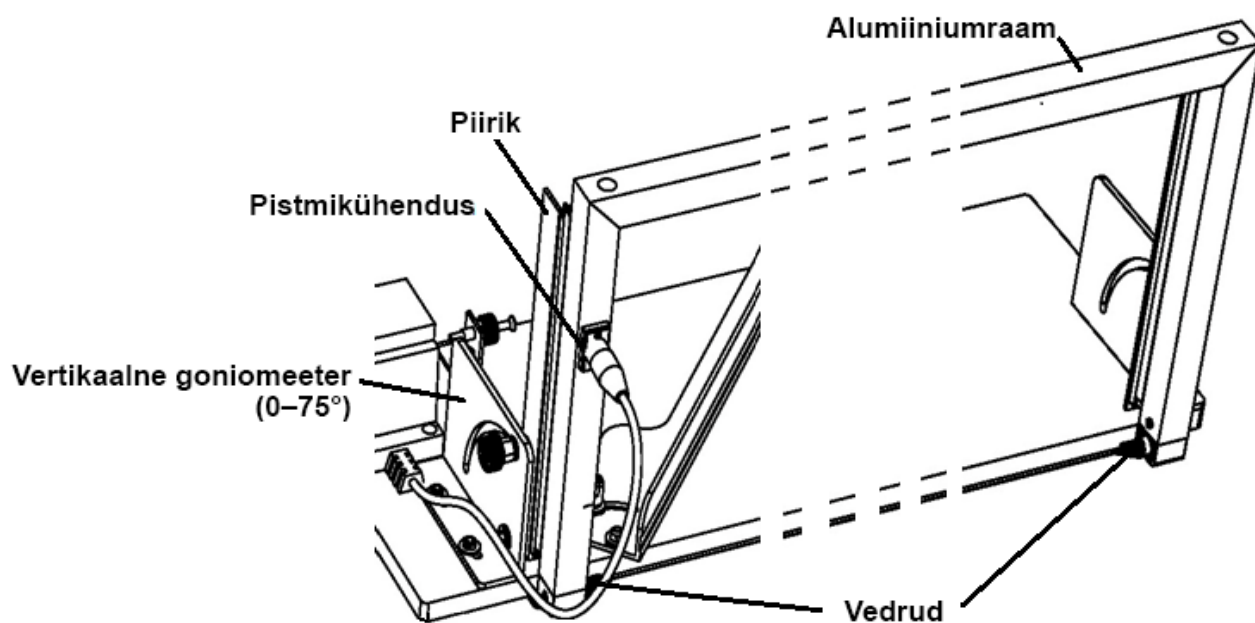


TÄPSEM VAADE



TEHNILISED ANDMED

KUUMTRAADIGA ISOLATSIOONILÕIKUR	CUT 1000 JOY	CUT 1200 JOY
Tootekood	42103	42100
Max lõikepikkus	1070 mm	1370 mm
Max lõikekõrgus	330 mm	330 mm
Skaalaga juhik	800 mm; 0°÷90°	1000 mm; 0°÷90°
Mass	11,6 kg	15,6 kg
Mõõtmed	1400 x 430 x 170 mm	1700 x 430 x 170 mm
Trafo	230 V / 36 V, 160 W Integreeritud termostaat	230 V / 40 V, 200 W Integreeritud termostaat
Kaitseklass	IP44	
Kaitseaste	□ / II	
Vahelduvtöö	15 s sees / 45 s väljas	
Toitejuhtme pikkus	2 m (trafost toiteallikani) 1 m (trafost raamipesani)	



  	<p>ETTEVAATUSABINÕUD ENNE KASUTAMIST</p> <p>Enne kuumtraadiga isolatsioonilõikuri kasutamist loe läbi kasutusjuhend. Juhiste eiramine võib põhjustada ootamatuid olukordi! Inimeste ja seadme ohutuse tagamiseks ole ettevaatlik!</p> <p>Enne isolatsioonilõikuri tööks valmis seadmist, parandamist või hooldamist eemalda ALATI toitepistik vooluvõrgust.</p>
---	---

- Seade on mõeldud kasutamiseks ühele inimesele, kes tunneb nii seadme ehitust kui ka selle õiget kasutusviisi. Soovitatav on kanda kaitseriietust ja kaitsekindaid. (Vt ka osa „Ohutusnõuded“)
- Traat ei pea olema hõõgukuum, et läbi vahtplasti liikuda. Liigse väljundvõimsuse ja kuumuse tõttu võivad traadihoidikud üle kuumeneda ning seadet kahjustada. Seetõttu kasuta lõikamiseks ainult õiget väljundvõimsust.
- Seade töötab madalpingega ning seda tohib kasutada ainult koos komplektis oleva trafoga.
- Seadmes tohib kasutada ainult komplektis olevat traati.
- Enne seadme käsitlemist lase traadil ja traadihoidikutel (vedrudel) maha jahtuda. Kuum traat võib põhjustada katmata kehaosadele põletusvigastusi.
- Hoia kuum traat eemal nahast, rõivastest ja muudest tuleohtlikest materjalidest.
- Seadme volitamata muutmine ja/või muutmine ei ole ohutuse tõttu lubatud, see tühistab ka CE-märgise kehtivuse.
- Toitejuhtme ja pistiku tohib välja vahetada ainult tootja või tootja volitatud hooldusfirma, kellel on olemas spetsiaalsed tööriistad.
- Isolatsioonilõikuri ehitus vastab II kaitseastme nõuetele. Jälgi, et isolatsioon ega korpus ei saaks kahjustusi ega puruneks.
- Lõigatava materjali leekpunkti ja mürgisuse andmeid vaata vahtmaterjali tootja väljastatud ohutuskaardilt.
- **Kasuta isolatsioonilõikurit CUT 1000/1200 JOY alati hea ventilatsiooni ja valgustusega kohas.**
- **Ära jäta seadet järelevalveta. HOIA SEADE LASTEST JA LEMMIKLOOMADEST EEMAL.**
- Pärast igat lõikamiskorda tuleb seade välja lülitada.
- **Kui seadet kasutatakse pikka aega järjest, tuleb trafo pauside ajaks vooluvõrgust eraldada.**




KOKKUPANEK


TRAADI PAIGALDAMINE

	<p>Enne traadi paigaldamist või eemaldamist eralda isolatsioonilõikuri CUT 1000/1200 JOY toitejuhe vooluvõrgust.</p>
	<p>Lase traadil ja traadihoidikutel (vedrudel) piisavalt jahtuda.</p>

Traadi õigeks paigaldamiseks on vaja kaht inimest: üks tõmbab korraga kaht vedru (MITTE TÕMMATA LIIGA TUGEVALT) ja teine kinnitab traadi vedrude külge.

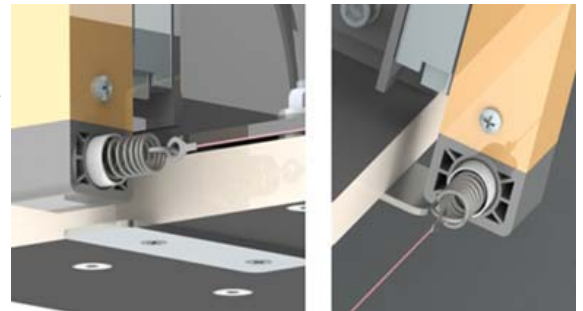


TRAFO

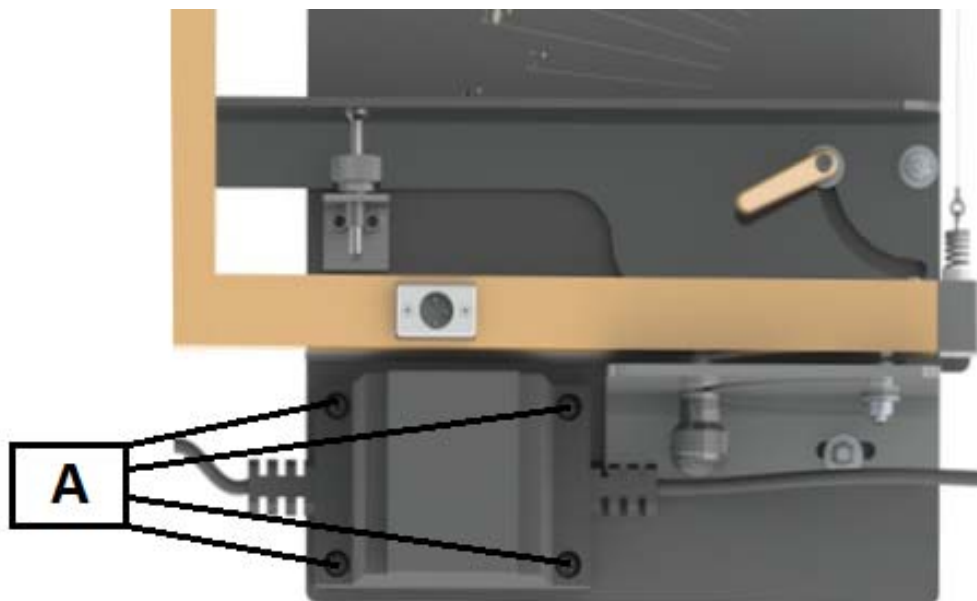





TUGIRAAM

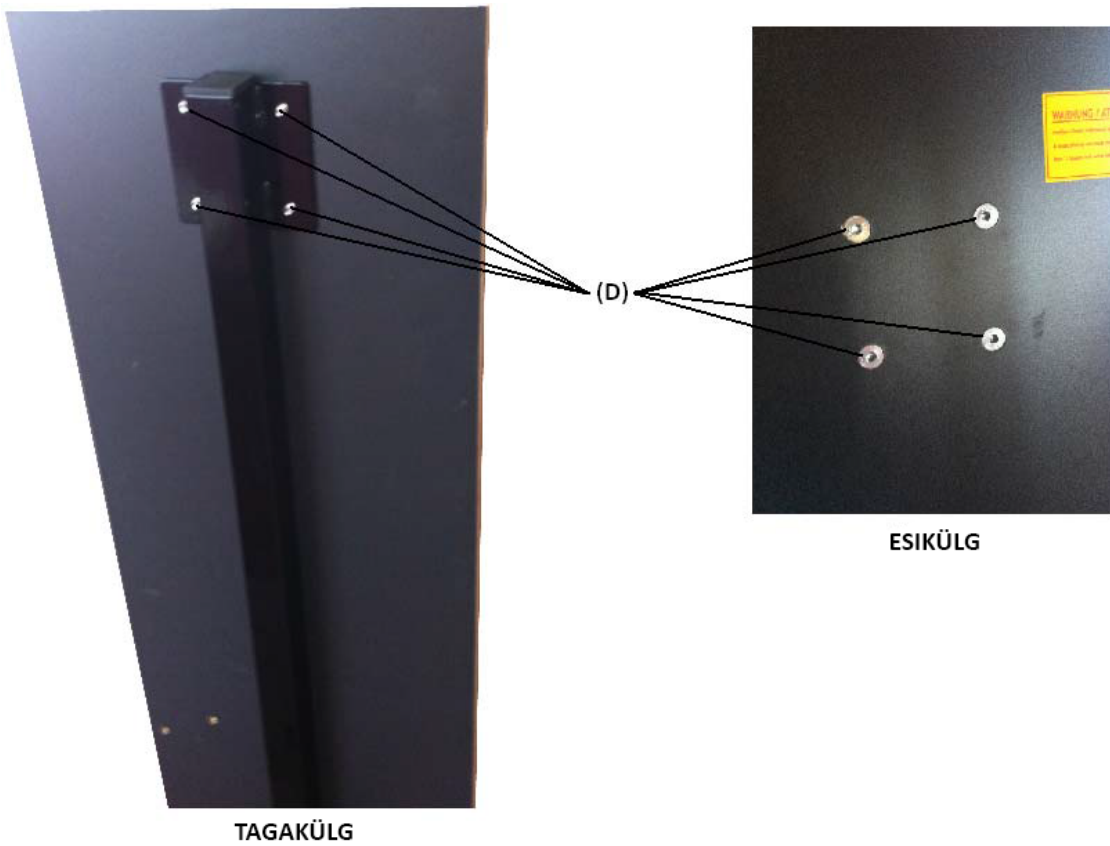


SKAALAGA JUHIK

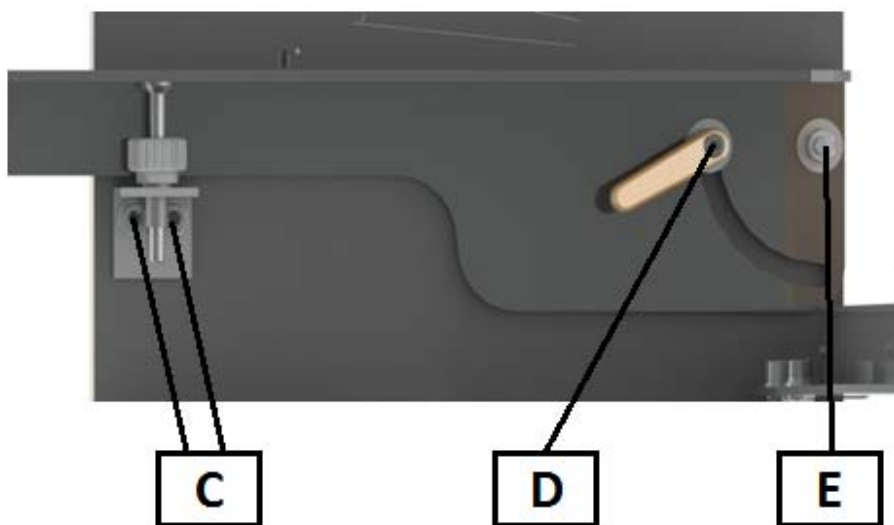

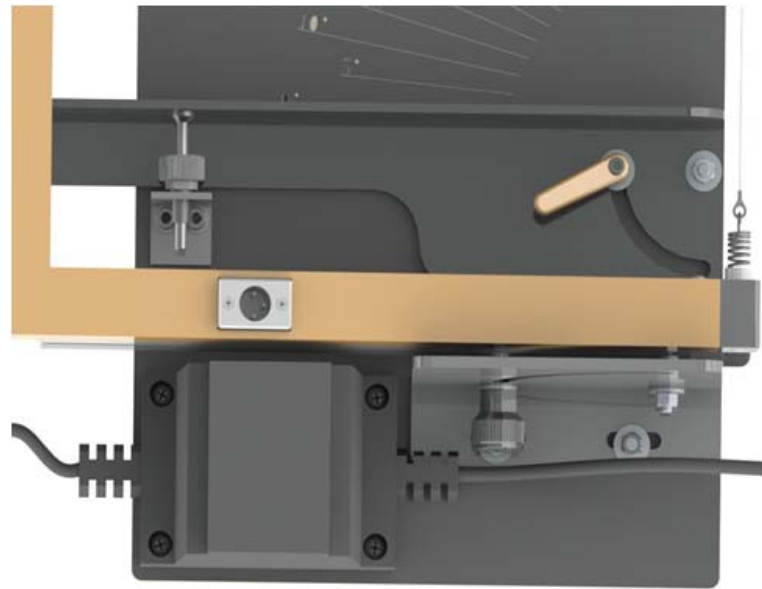




PIIRIKUD

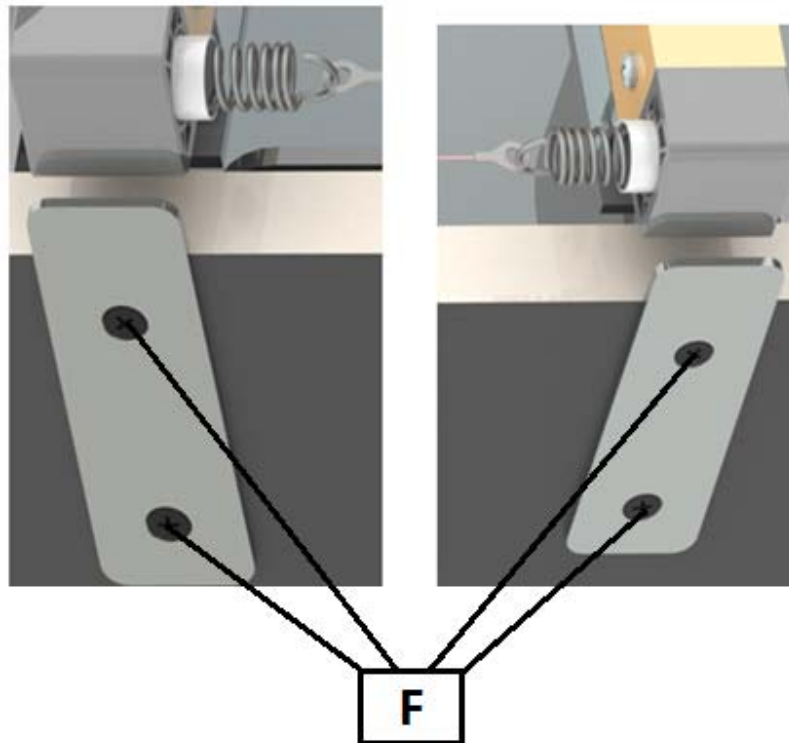



KASUTAMINE

ERI KUJUDE LÕIKAMINE
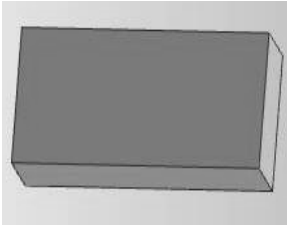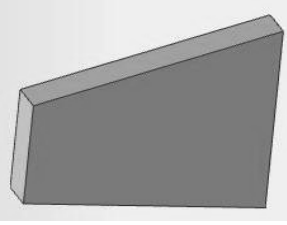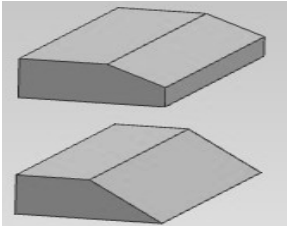
<p>RISTKÜLIK</p> 	<ol style="list-style-type: none">1) Sea vertikaalne goniomeeter asendisse 0°2) Sea skaalaga juhik asendisse 0°3) Lõika, järgides juhiku skaalat
<p>TRAPETS</p> 	<ol style="list-style-type: none">1) Sea vertikaalne goniomeeter asendisse 0°2) Sea skaalaga juhik vajaliku nurga alla3) Lõika, järgides juhiku skaalat
<p>KALDSERV</p> 	<ol style="list-style-type: none">1) Sea vertikaalne goniomeeter soovitud nurga alla2) Sea skaalaga juhik asendisse 0°3) Lõika, järgides juhiku skaalat

MÄRKUS. Parima tulemuse saamiseks harjuta eelnevalt jäätükkidega.

Vahtmaterjali lõigates jälgi, et temperatuur ja kiirus püsivad ühtlased.

Kui lõikamisel tekib suitsu, siis on kiirus liiga väike või on traat liiga kuum, mistõttu lõige võib jääda ebaühtlane või eemaldatakse lõikamisel liiga palju materjali.

Selle vältimiseks võib nupplüliti aeg-ajalt vabastada. Kui lõiketakistus suureneb, vajuta uuesti nupplülitile ning isolatsioonilõikur CUT 1000/1200 JOY saavutab mõne sekundiga jälle soovitud temperatuuri.

Nii õnnestub lõigata optimaalselt, tekib võimalikult vähe suitsu ning seade püsib kauem töökorras.

Kui vabastada nupplüliti 30–50 mm enne lõike lõppu, püsib traat jääkidest puhas.



HOOLDUS

- Enne seadme tööks valmis seadmist, parandamist või hooldamist eemalda ALATI toitepistik vooluvõrgust.
- Hoia seade alati puhas, nii püsib see töökorras ja selle tööiga on pikem.

Seadme õige hooldamine võib selle tööiga pikendada.

Nupplüliti peab alati olema töökorras ja hooldatud.

Kord aastas tuleb kontrollida kõiki mutreid ja polte ning neid pingutada, kui vaja.

Isolatsioonilõikur tuleb puhastada alati, kui töö on lõpetatud ning lõikurit ei ole kavas pikemat aega kasutada.

Traadi juhtrullid ja kuullaagritega liugurid tuleb puhastada ning kontrollida, kas need saavad liikuda takistuseeta.

Puhastamiseks kasutada ainult kuivmeetodeid. Mitte kasutada lahusteid.

Kui isolatsioonilõikurit kasutatakse pidevalt, võib traadile ja traadihoidikutele koguneda materjalijääke. See jääkmaterjal häirib elektriosade tööd ning halvendab traadi tööd.

Kui lõiketraat on väga määrdunud, tuleb see välja vahetada.

Asendamisel/parandamisel tuleb kasutada ainult originaalvaruosi.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Elektroonikaromude direktiivi 2002/96/EÜ järgi ei tohi kasutuskõlbmatuid elektriseadmeid visata olmejäätmete hulka.


Need tuleb koguda kokku eraldi ning anda ringlusse kas jäätmejaama vm elektroonikajäätmete kogumiskohta.




Jäätmekäitluse kohta saad täpsemat infot kohalikust omavalitsusest või seadme müüjalt.



VARUOSADE LOEND

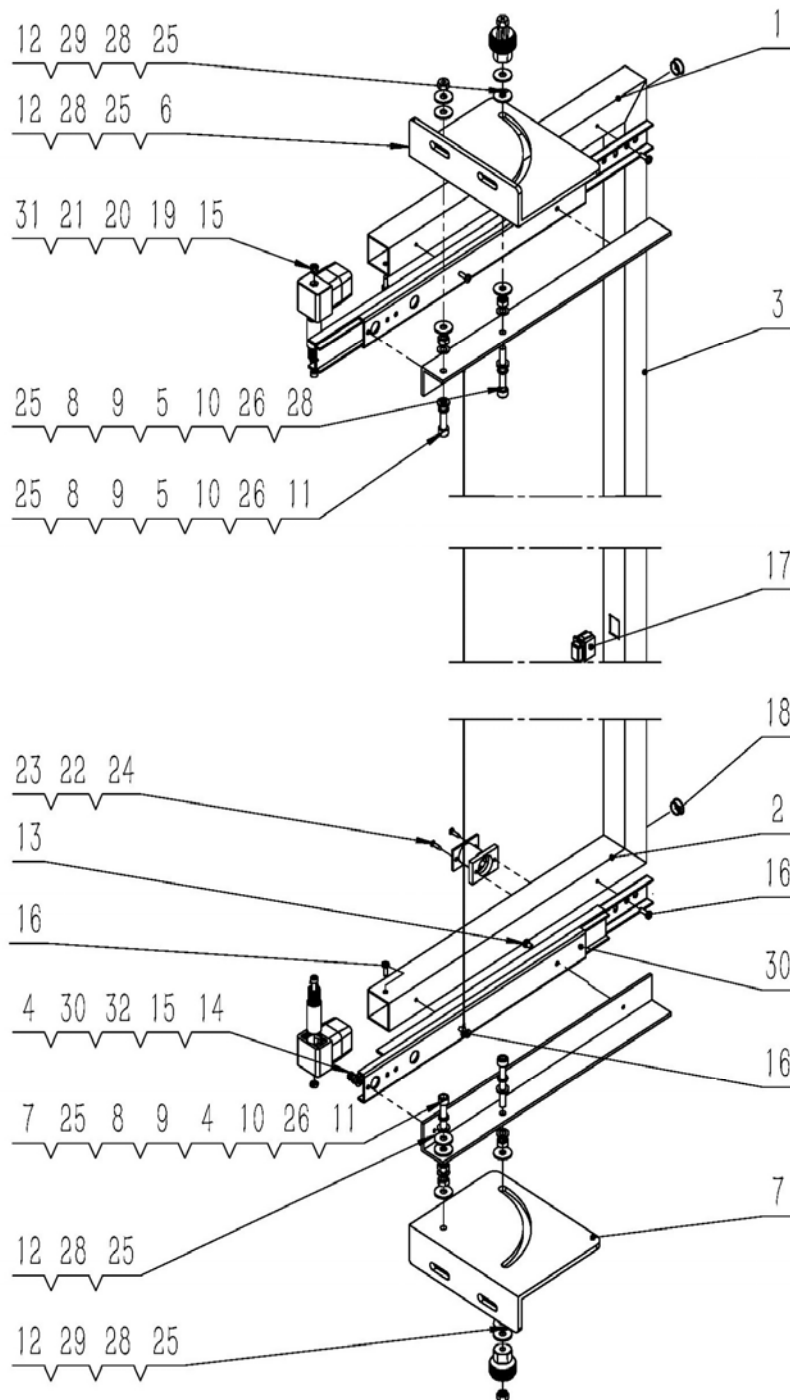

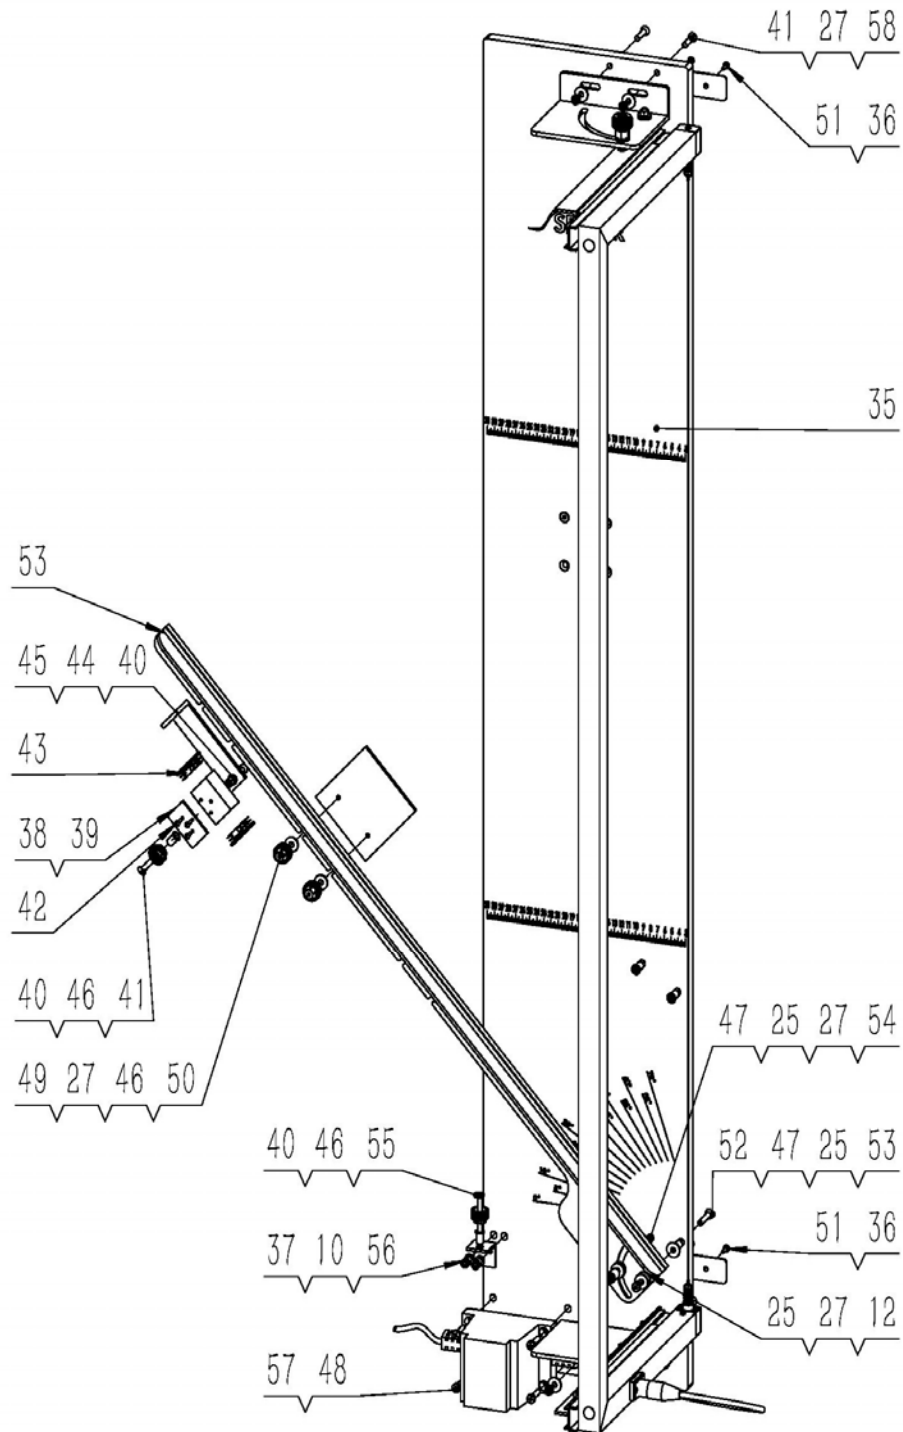

JÄTAME ENDALE ÕIGUSE MUUTA ANDMEID ETTE TEATAMATA.